

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 26-05-2025

Echipa de evaluare: Bosii Gheorghe, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: Gheorghe.bosii@gmail.com, +37368667416

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Isacova (Orhei)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV - 25/37 (Casa de Cultură)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	47.369619 ,	
Longitudinea:	28.716462	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal

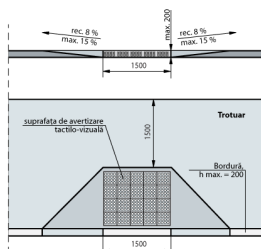


Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

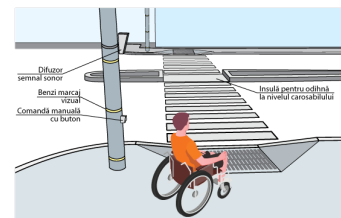


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 80 cm + 80 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm
	Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 5 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

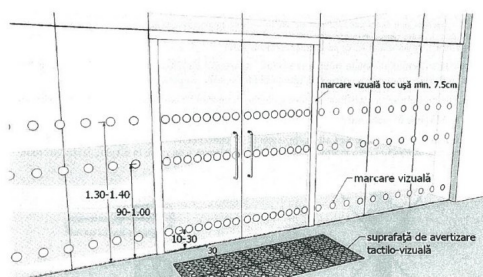


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare: Da


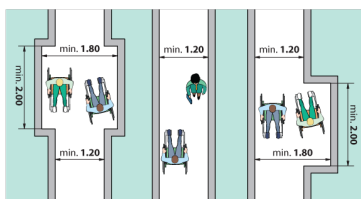


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:	Parter
Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:	Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj
Trepte:	Nu
Culori contrastante pentru trepte:	Da Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Bariere/obstacole:	Nu
În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

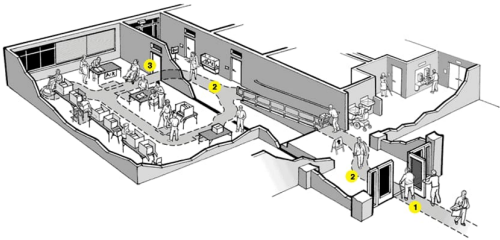

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Da
Grup sanitar în interior:	Nu

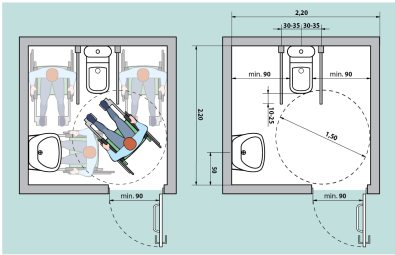


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A



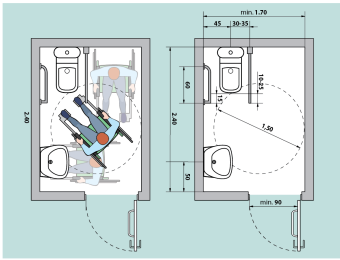


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





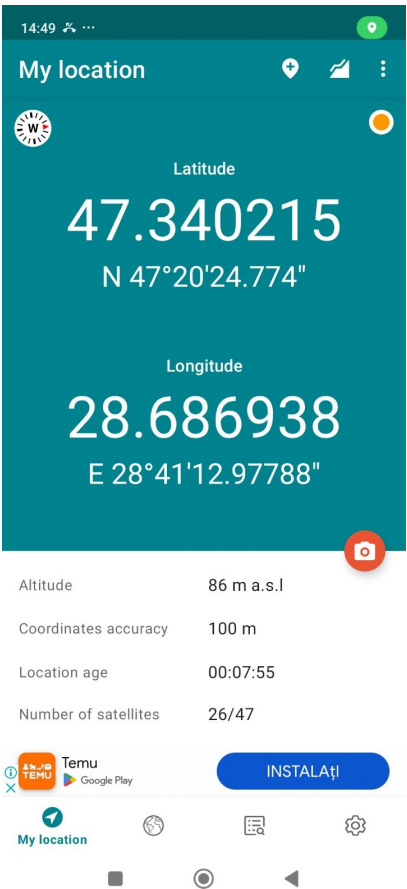

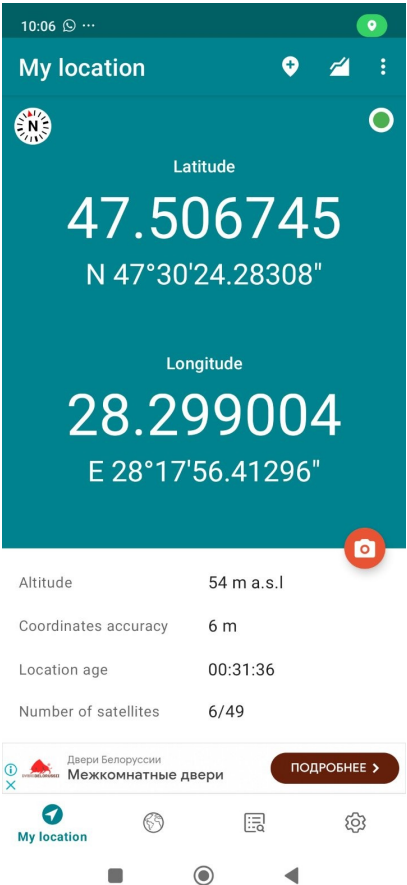

Galerie - Loc de parcare



